




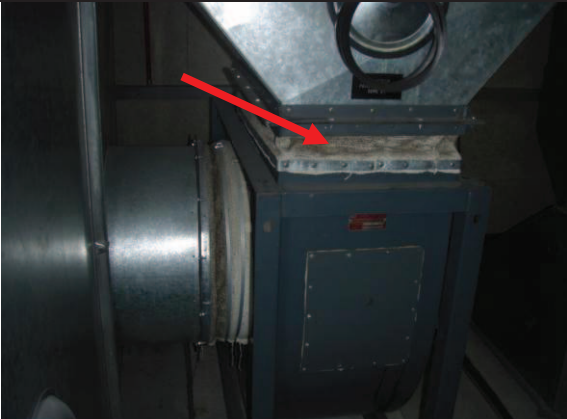
6.3 Bâtiment B

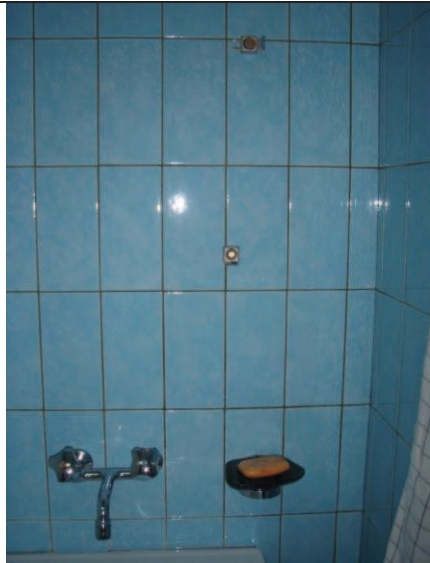
Fiche 6.10	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 109	Revêtement de sol synthétique gris moucheté	Bâtiment B, 1er étage Couloir
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante sur avis de l'expert (idem échantillon 209)		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		


Fiche 6.11	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 209	Revêtement de sol synthétique gris moucheté	Bâtiment B, 2ème étage Couloir
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante selon analyse laboratoire		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		


Fiche 6.12	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 504	ventilation souple	Bâtiment B, 5ème étage et toiture Salle 502
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante selon analyse laboratoire		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
1 Ordonner l'assainissement		



Fiche 6.13	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 507	ventilation souple	Bâtiment B, 5ème étage et toiture Salle 506
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante sur avis de l'expert (idem échantillon 504)		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
I Ordonner l'assainissement		

Fiche 6.14	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 815	Colle de faïence rectangulaire bleue joints fins	Bâtiment B, Sous-sol 1 Vestiaire et WC hommes
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante sur avis de l'expert (idem échantillon 913)		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		

Fiche 6.15	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 909	Plaque(s) en fibrociment derrière les horloges	Bâtiment B, Entresol Local ventilation
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante sur avis de l'expert		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la feuille "Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre" doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		

Fiche 6.16	Nature échantillon	Localisation
Echantillon 913	Colle de faïence rectangulaire bleue à joints fins	Bâtiment B, Entresol WC filles et WC maîtres
Résultats de l'analyse		
Contient de l'amiante selon analyse laboratoire		
Conclusions		
Lors de la dépose de ce matériau, les prescriptions de la Directive CFST 6503 doivent être respectées.		
Degré d'urgence d'assainissement		
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		